

Aanvraaggegevens

Project : Café Napoleon

Adres : Prins Mauritslaan 63

Postcode : 6191ED

Plaats : Beek

Omschrijving : Gebruiksmelding

Contactpersoon :  

Telefoon :

E-mail : @hotmail.com

Zaaknummer :

Kwaliteitscontrole : Ja / Nee

Controle door :

Ondertekening :

Bevoegd gezag

Aanvrager : Gemeente Beek

Uw kenmerk :

Datum kenmerk :

Contactpersoon :  

Telefoon :

E-mail : @gemeentebeek.nl

Ons advies : ☐ Akkoord
: ☒ Akkoord onder voorwaarden
: ☐ Niet akkoord

Behandeld door :  

Telefoon :

E-mail : @brwzl.nl

Ondertekening :

Verzenddatum : 06-06-2024

Naar aanleiding van de geaccepteerde gebruiksmelding, nummer: GBV M2024-0005, heeft er een controle plaatsgevonden op grond van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Tijdens de controle waren verder aanwezig:

  namens Café Napoleon

  namens Gemeente Beek

TIJDENS DE CONTROLE IS HET VOLGENDE GECONSTATEERD:

1. Conform artikel 3.40 dient de weerstand tegen branddoorslag tussen brandcompartimenten minimaal 20 minuten te bedragen. De weerstand tussen BC1 en BC 2 ter plaatse van het portaal op de 1^e verdieping voldoet niet aan de eisen.

In overleg is afgesproken dat de geconstateerde tekortkomingen aan het brandcompartiment herstelt zullen worden ter plaatse van de plafond in de ruimte tussen de bar en de keuken op de begane grond. De onderzijde van de trap tussen de kelder en de opgang naar de 1^e verdieping zal eveneens brandwerend worden afgewerkt opdat wordt voldaan aan de minimale eis van 20 minuten tegen branddoorslag tussen BC 1 (begane grond) en BC2 (1^e verdieping.)

2. Conform artikel 3.40 dient de weerstand tegen branddoorslag tussen brandcompartimenten minimaal 20 minuten te bedragen. In de keuken is een doorvoer aangetroffen in het plafond. Het plafond is onderdeel van de brandscheiding tussen BC 1 en BC 2. Deze doorvoering dient herstelt te worden zodat de eisen t.a.v. de weerstand tegen branddoorslag voldoen aan de minimale eis van 20 minuten.

3. Conform artikel 3.123 dient een beweegbaar constructieonderdeel waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en /of rookdoorgang zelfsluitend te zijn. De deur in de brandwerende scheiding op de begane grond en die toegang verschaft tot het trappenhuis en welke is gelegen tussen het café en de vergaderruimte valt niet in de dagschoot. De deur dient functioneel te kunnen sluiten in de dagschoot.

4. De vluchtweg tussen het café en het buitenterras bedraagt 160 cm. (2x 80 cm.) De vluchtweg tussen het buitenterras en de openbare weg dient eveneens een vrije ruimte te hebben van minimaal 160 cm. Bij de aankleding en inrichting van het terras dient hiermee rekening te worden gehouden.

TERMIJNEN:

De hersteltermijnen t.a.v. de tekortkomingen dienen door bevoegd gezag te worden vastgesteld.
Tijdens de controle zijn nog geen definitieve hersteltermijnen vastgesteld.

HERCONTROLE:

ja: datum dient door bevoegd gezag te worden ingepland n.a.v. de gestelde termijnen.

Kenmerk	:	2910 Café, Discotheek, restaurant 50-250 personen
Categorie	:	Bijeenkomstfunctie
Prioriteit	:	3
Controlefrequentie	:	1 maal per jaar

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen