



BRANDWEER

Gemeente Doesburg
Team Stadsontwikkeling, Onderdeel Vergunningen
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 100
6980 AC Doesburg
[REDACTED]@Doesburg.nl

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 8446 000
www.brandweer.nl/gelderland-midden

Datum	8 februari 2018	Contactpersoon	[REDACTED]
Ons kenmerk	180208-0062	Telefoon	088-[REDACTED]
Uw kenmerk		E-mail	[REDACTED]@vggm.nl

Onderwerp Locatie bezoek Lalique Museum Doesburg Gasthuisstraat 1 te Doesburg

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van diverse klachten die bij de gemeente Doesburg zijn binnen gekomen over het Lalique Museum Doesburg, Gasthuisstraat 1 te Doesburg heeft u ons verzocht om een inspectie uit te voeren. Op 30 januari jl. heeft u samen met [REDACTED], van deze organisatie, een bezoek gebracht aan bovengenoemde locatie. In deze brief willen wij u informeren.

Algemene informatie

Tijdens het bezoek hebben wij gesproken met [REDACTED] van het museum. [REDACTED] gaf ons aan dat het een kleinschalig museum betreft waarbij er op een drukke open monumentendag ongeveer 80 personen gelijktijdig aanwezig konden zijn.

Geconstateerde tekortkomingen

1. Het bouwwerk is in gebruik als bijeenkomst- en kantoorfunctie waarbij de hoogste verblijfsvloer hoger is gelegen dan 5 meter. Hierdoor is het, conform artikel 6.20 van het Bouwbesluit, noodzakelijk dat er een niet-automatische brandmeldinstallatie wordt aangebracht. Omdat het gedeelte van de verkeersruimte op de 1^e verdieping niet voldoet aan de minimaal vereiste breedte van 50 centimeter breed adviseren wij u om in de aanwezige verkeersruimte rookmelders te laten plaatsen en deze te laten koppelen aan de geëiste niet-automatische brandmeldinstallatie. Hierdoor wordt een beginnende brand snel gedetecteerd en kan een ontruiming direct in gang worden gezet. In het ontruimingsplan zal moeten worden opgenomen dat de smalle gang niet gebruikt mag worden als vluchtroute. Het aanwezige personeel zal hier notie van moeten hebben. Wij adviseren u om het ontruimingsplan, ter beoordeling, te laten overleggen.
2. Op de begane grond in het restaurant bevindt zich een nooduitgang die is voorzien van een panieksluiting met een slot. Tijdens het bezoek hebben wij [REDACTED] aangegeven dat, tijdens het gebruik, het slot op deze deur ontgrendeld moet zijn. Tevens moet er een vrije ruimte gerealiseerd worden voor deze nooduitgang van minimaal 1,2 meter. [REDACTED] heeft aangegeven dit direct uit te zullen voeren. Wij adviseren u om dit te controleren.

3. Zowel de hoofdingang als de nooduitgang in het restaurant zijn niet voorzien van vluchtroute aanduiding. Het is noodzakelijk dat boven beide deuren vluchtrouteaanduiding conform de NEN 6088 wordt aangebracht.
4. Op divers plaatsen in het bouwwerk zijn handblusmiddelen op de grond aangetroffen. Dit is niet toegestaan. Het is noodzakelijk dat de handblusmiddelen in de daarvoor bestemde beugels, voor direct gebruik en in het zicht, worden opgehangen.
5. [REDACTED] heeft aangegeven dat er op enig moment 80 personen gelijktijdig in het bouwwerk aanwezig zijn. Dit is niet toegestaan in verband met het ontbreken van een gebruiksmelding. Het is noodzakelijk dat er een gebruiksmelding wordt gedaan bij de gemeente Doesburg. Als dit niet wordt gedaan is het niet toegestaan om meer dan 50 personen gelijktijdig in het museum toe te laten.

Afsluitend

Hierboven hebben wij beschreven wat we hebben aangetroffen en welke acties er noodzakelijk zijn om uit te laten voeren. Wij adviseren u om de geconstateerde gebreken terug te koppelen aan [REDACTED] en een termijn aan te geven waarbinnen de tekortkomingen moeten zijn verholpen. Tevens adviseren wij u om [REDACTED] aan te geven dat, zolang de gebruiksmelding niet wordt ingediend, het niet toegestaan is om meer dan 50 personen gelijktijdig toe te laten in het museum.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [REDACTED] te bereiken op telefoonnummer 088-3555435.

Met vriendelijke groet



[REDACTED]

Afdelingshoofd Risicobeheersing