

aanvulling

Blesdijke

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Blesdijke
Adres: **Markeweg 89**

Oorspr. functie: N.H. Kerk
Huidige functie: **Kerk en Cultureel centrum)**
MIP-code: FR-WES-293 Kadaster:

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent




Redengevende omschrijving:

De N.H. kerk van Blesdijke is in 1843 aan de Markeweg gebouwd en is oost – west gericht. Rondom de kerk ligt het door bomen en beukenhaag omzoomde kerkhof waarop het baarhuisje is gelegen. De kerk is via een toegangspad met daarvoor gelegen hekwerk bereikbaar.

De kerk is niet specifiek opgetrokken in een bouwstijl maar vertoont wel elementen van de in de kerkelijke bouwkunst toegepaste Neo-Gotiek. Het traditioneel gevormde kerkship heeft een driezijdige koorsluiting (3/6) en is aan de westzijde voorzien van een toren (dakruiter). De toren is voorzien van een achzijdig overhoeks ingesnoerde spits, bedekt met in maasdekking aangebracht leiwerk. Op de spits is een torenkruis met pijnappel en weerhaan aanwezig. Onder de spits met dakoverstek zit de houten vierzijdige kloktorenruimte met galmborden.

De toegangsdeur met bovenlicht in de westgevel is fraai vormgegeven door de naar binnen gemetselde detaillering. De strak omliggende gedenkstenen zijn een fraai detail in de westgevel. Boven de entree zit een smal raamvenster met roede-verdeling en glas-inlood ramen. De voorgevel is waarschijnlijk in 1934 geheel vernieuwd en in staandverband metselwerk opgetrokken en voorzien van een snijvoeg en een boerenflechting als gevel beëindiging.

foto van voor 1934

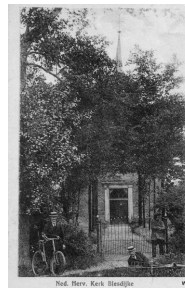

De zijgevels en koor zijn opgetrokken uit roodbruine baksteen in kruisverband gemetseld met nieuw platvol voegwerk. Op het dak ligt een nieuwe grijze romaanse dakpan. Onder de nokvorsten ligt de een fraaie bovenpan.

De houten vensters zijn spitsboogvormig (gotisch) met karakteristieke roedenverdeling in de spitsboog en kruisroedes, eveneens van hout. In het meest westelijke spaarveld zitten twee vensters waarvan één lage t.b.v. de orgelgalerij. Onder de vensters zit een gemetselde rollaag als raamdorpel. Het oostelijke koorvlak is blind.

De ramen met roeden zijn wit en de entreedeuren en goot zijn groen geschilderd. De gevels worden gekenmerkt door de spaarvelden die zijn gevormd door de lisenen. De muurankers zijn in de spaarvelden gebogen.

De kerk bezit aan de achterzijde een waterput. Op het kerkhof, dat deel uitmaakt van het geheel staat het baarhuisje. Het baarhuisje is opgetrokken uit metselwerk in halfsteenverband en is voorzien van een zadeldak met overstek en gesmoorde oude holle dakpannen.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van de kerk is voor zover waarneembaar redelijk met plaatselijk achterstallig onderhoud.

Motivatie:

De kerk, kerkhof en baarhuisje is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de cultuurhistorische en symbolische waarde;
- de opvallende ligging langs de Markeweg;
- architectuurhistorische waarde (met elementen van de neogotiek);